

VIGTIGT - Vigtig produktinformation ***MobileDiagnost wDR***

Problem med utilsigtet bevægelse

Kære kunde

Der er konstateret et problem på MobileDiagnost wDR, der kunne udgøre en risiko for patienter og brugere, hvis det skulle opstå igen. Denne vigtige produktinformation skal informere dig om:

- hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme.
- hvilke handlinger der skal foretages af kunden/brugeren for at forebygge risiko for patienter eller brugere
- hvilke handlinger, Philips har planlagt for at korrigere problemet

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips repræsentant:

Telefon 80 30 30 35
Email philips.service@philips.com

Vi undskylder for eventuel ulejlighed, dette måtte medføre, og håber, at disse oplysninger giver svar på eventuelle spørgsmål i tilstrækkeligt omfang.

Med venlig hilsen

Michael Mizrachi
Head of Q&R DXR Hamburg

VIGTIGT - Vigtig produktinformation

MobileDiagnost wDR

Problem med utilsigtet bevægelse

| | |
|--|---|
| BERØRTE PRODUKTER | Alle MobileDiagnost wDR med systemkode: 712001,712002, 712004, 712005 |
| BESKRIVELSE AF PROBLEMET | <p>A: Uventet bevægelse kan forekomme under kørsel med systemet. Systemet kan bevæge sig utilsigtet, hvilket kun kan stoppes ved at trykke på nødstopknappen. I visse tilfælde kan systemet bevæge sig uregelmæssigt, hvilket kan stoppes ved at udløse dødmandskontakten.</p> <p>B: Lignende problemer kan forekomme i tilfælde, hvor kørselshåndtagsgrebet sidder fast (f.eks. fordi det ikke er justeret korrekt), hvilket kan medføre utilsigtet fortsat bevægelse, og det kan kun stoppes ved at trykke på nødstopknappen.</p> |
| MULIGE FARER | Uventet ændring af bevægelsesretning/-hastighed, der medfører kollision med en person eller livsopretholdende udstyr |
| SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER | Alle MobileDiagnost wDR med systemkode: 712001,712002, 712004, 712005 |
| HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN | Kunden kan bruge systemet i henhold til brugervejledningen. Hvis der forekommer utilsigtet eller uregelmæssig bevægelse, skal brugeren anvende nødstopknappen på systemet og udløse dødmandskontakten på håndtagsgrebet. Når systemet er stoppet, kan brugeren genstarte det. Hvis problemet fortsætter efter genstart, skal du tage kontakt til Philips. |
| PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS | Philips vil lancere adskillige funktioner, herunder ny firmware og et re-designet kørselshåndtagsgreb, for at løse problemet. Du vil blive kontaktet af Philips, når FCO-sættet er klar til implementering. Hvis du har brug for at kommunikere med Philips i forbindelse med dette program, beder vi dig oplyse referencenummer FCO71200194. |
| YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT | <p>Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant:</p> <p>Telefon 80 30 30 35 Email philips.service@philips.com</p> |